



23-00000871


**ASL  
RIETI**

<b>INVENTARIO</b>		<b>COD. CDC - DESCR. CDC</b>		<b>DATA ORA RICHIESTA - DATA ORA INIZIO</b>	
66376		A01A-409 - SALA PARTO -		19-05-23 09:24 - 19-05-23 09:24	
<b>TELEFONO RIFERIM. REPARTO/CDC</b>		<b>UBICAZIONE</b>		<b>ODL INTERVENTO</b>	
SARA DE SISTO - NOLDAP		EDIFICIO: - PIANO: - STANZA: SALA PARTO		23-00000871	
<b>TIPOLOGIA</b>		<b>MODELLO</b>		<b>PRESIDIO / SEDE</b>	
RESECTOSCOPIO		26050 SLK		OSP. RIETI	
<b>PRODUTTORE</b>	<b>COD. CIVAB</b>	<b>MATRICOLA</b>	<b>INV. ENTE</b>	<b>FASCIA CRITICA</b>	
STORZ KARL	RESSOZ0000040272	A00719+PM03			

**ATTIVITA' RICHIESTE**

<input type="checkbox"/> Manut. Prev. <input type="checkbox"/> Verifica Sicur. <input type="checkbox"/> Richiesta ric. (RR)	<input checked="" type="checkbox"/> Manut. Correttiva <input type="checkbox"/> Verifica Sicur. part <input type="checkbox"/> Addestram. (AD)	<b>CAUSALE / PROBLEMA: RICHIESTA_WEB - INTERVENTO CORRETTIVO - SI RICHIEDE INTERVENTO CONTESTUALE TRA TECNICO MARTIN E STORZ PER CONTATTO RESSETOSCOPIO E COLONNA ELETTROBISTURI PREFERIBILMENTE MARTEDI 23 MAGGIO IN PRESENZA DEL DOTT.PASTORE</b>
---	--	---

**NOTE INTERVENTO**

**NOTE RICHIEDENTE: SI RICHIEDE INTERVENTO CONTESTUALE TRA TECNICO MARTIN E STORZ PER CONTATTO RESSETOSCOPIO E COLONNA ELETTROBISTURI PREFERIBILMENTE MARTEDI 23 MAGGIO IN PRESENZA DEL DOTT.PASTORE - CHIAMATA SU APPARECCHIATURA CON CDC NON ASSOCIATO AL RICHIEDENTE**

Dalle	Del	Alle	Del	Tecnico assegn.	Altro Tecnico	Tipo Attività	Note Attiv./Sospensione
09:36	19-05-23	09:36	19-05-23	DUEFFE 2000 SRL (ROMA)	PAOLA GRILLO	assegnazione	--
15:01	08-06-23	15:01	08-06-23	PAOLA GRILLO GLOBAL SERVICE (paola.grillo)	PAOLA GRILLO	rendicontazione	<b>ALTRO TIPO -- AD UNA PRIMA ANALISI LA COLONNA SI PRESENTA NELLA STESSA CONFIGURAZIONE DA NOI DUEFFE 2000 CONSEGNA E INSTALLATA E NON MOSTRA NESSUN SEGNO DI MALFUNZIONAMENTO. LA STESSA VALUTAZIONE SI PUO ESTENDERE AI RESETTOSCOPI. UNA VOLTA EFFETTUATO IL COLLEGAMENTO TRA LA TESTA CAMERA, I RESETTOSCOPI E L ELETTROBISTURI MARTIN, IN UTILIZZO PRESSO LA SALA PARTO, LA COLONNA ENDOSCOPICA ENTRA IN MODALITA PROTEZIONE E MOSTRA ARTEFATTI VISIVI OGNI QUALVOLTA VENGA APPLICATA UNA CORRENTE DI TAGLIO DI INTENSITA MASSIMA G3(SECONDO QUANTO RIPORTATO DALL ELETTROBISTURI). IL DISTURBO SI RIDUCE AL DECRESCERE DELLA POTENZA EROGATA DAL GENERATORE. SEPARATI I COMPONENTI SI PROCEDE A TESTARE IL FUNZIONAMENTO DI OGNI SINGOLO ELETTROMEDICALE. PROVATI SEPARATAMENTE I DISPOSITIVI NON MOSTRANO ALCUN ERRORE PER CUI SI PROCEDE AD ESCLUDERE E A SOSTITUIRE CIASCUN ELEMENTO. IL DISTURBO CONTINUA A PRESENTARSI FINO ALLA SOSTITUZIONE DELLA TESTA CAMERA IN DOTAZIONE CON UN ALTRO MODELLO PRESENTE NELLA VOSTRA STRUTTURA. APPURATO QUINDI CHE IN QUESTE CONDIZIONI OPERATIVE NON SI PRESENTA ALCUN TIPO DI DISTURBO, SI PROCEDE AL RITIRO DELLA TELECAMERA E ALL</b>

ANALISI DI QUEST ULTIMA NEI LOCALI DUEFFE 2000. COME SI EVINCE DALLA FOTO ALLEGATA RISULTA EVIDENTE CHE PROBABILMENTE, A SEGUITO DI UN EVENTO TRAUMATICO LA CONTINUITA DEL C-MOUNT RISULTA COMPROMESSA E DUNQUE L INTEGRITA STRUTTURALE E DELL ISOLAMENTO ELETTRICO DELL INTERA TESTA CAMERA E VENUTA MENO. IN DEFINITIVA IL DISTURBO E IMPUTABILE ALLA PERDITA DI ISOLAMENTO DEL COMPONENTE RITIRATO. A RIPROVA DI CIO SI FA NOTARE CHE ALLA SOSTITUZIONE DELLA TESTA CAMERA IL MALFUNZIONAMENTO NON SI PRESENTA. ESSENDO IL GUASTO DOVUTO A UNA DEFORMAZIONE STRUTTURALE DEL COMPONENTE LE CONDIZIONI DI GARANZIA NON SONO VALIDE. TELECAMERA RICONSEGNATA ALLA SALA PARTO. VEDI RT ALLEGATO.

PARTI UTILIZZATE E/O SOSTITUITE IN RENDICONTAZIONE:

**DATA CHIUSURA: 24-05-23 17:00**

NOME COGNOME REFER. REPARTO:

DATA: 21-06-23

SALVA FIRME >>

Esecutore:

Tecnico Interno:

Ref. Reparto: